



РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ВЗЛЕТ ЭМ
ИСПОЛНЕНИЯ
ЭКСПЕРТ-9xxMx

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ШКСД.407112.000 ИМ



Россия, Санкт-Петербург

**Система менеджмента качества АО «Взлет»
сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**



АО «Взлет»

ул. Трефолева, 2 БМ, г. Санкт-Петербург, РОССИЯ, 198097

E-mail: mail@vzljot.ru

www.vzljot.ru

Call-центр ☎ 8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 8 8 8 - 7

бесплатный звонок оператору

для соединения со специалистом по интересующему вопросу

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ	6
3. МОНТАЖ	7
3.1. Общие требования	7
3.2. Монтаж расходомера в трубопровод	7
3.3. Электромонтаж расходомера и вычислителя	16
4. ДЕМОНТАЖ	19
5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкции из углеродистой стали для установки расходомеров в трубопровод	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Держатель для крепления металлических кабелей питания и связи.....	30

© АО «ВЗЛЕТ»

Настоящая инструкция определяет порядок монтажа и демонтажа на объекте расходомеров-счетчиков электромагнитных «ВЗЛЕТ ЭМ» модификации ЭКСПЕРТ исполнений ЭКСПЕРТ-911МИ, -912МО, -912МА, -921МИ, -922МО, -922МА. При проведении работ дополнительно необходимо также руководствоваться документом «Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭМ». Исполнения ЭКСПЕРТ-9xxMх. Руководство по эксплуатации». ШКСД.407112.000 РЭ части I и II.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

D _y	- диаметр условного прохода;
БИ	- блок измерения;
ППР	- первичный преобразователь расхода;
ПУЭ	- «Правила устройства электроустановок»;
ЭМР	- электромагнитный расходомер.

ВНИМАНИЕ!

1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** на всех этапах работы с электромагнитным расходомером (ЭМР) касаться руками электродов, находящихся во внутреннем канале первичного преобразователя расхода (ППР).
2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при включенном питании расходомера проводить электросварочные работы в помещении, где размещен ЭМР, если трубопровод, где установлен ППР, не заполнен жидкостью, а также на трубопроводе в месте установки ППР.
3. **КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** протекание сварочного тока через корпус ППР при проведении электросварочных работ.
4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при проведении сварочных работ вместо габаритного имитатора ППР, поставляемого по заказу, использовать ЭМР в качестве монтажного приспособления.
5. **НЕДОПУСТИМО** снимать с ППР защитные кольца, предназначенные для предохранения выступающей фторопластовой футеровки при монтаже и эксплуатации ЭМР.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** поворачивать ЭМР, установленный в трубопровод, вокруг оси трубопровода.
7. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** с ППР, футерованного фторопластом и без защитных колец, снимать стяжную шпильку (болт) и прижимные пластины на время более 10 мин. Снятие прижимных пластин должно производиться непосредственно перед монтажом ЭМР на трубопровод.
8. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** при перемещении расходомера поднимать его за блок измерения.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К проведению работ по монтажу (демонтажу) ЭМР допускаются лица:
 - имеющие допуск на выполнение данного вида работ на объекте установки расходомера;
 - имеющие допуск на проведение работ на электроустановках с напряжением до 1000 В;
 - изучившие документацию на ЭМР и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.
- 1.2. При проведении работ с ЭМР опасными факторами являются:
 - напряжение переменного тока (с действующим значением до 264 В частотой 50 Гц);
 - давление в трубопроводе (до 2,5 МПа);
 - температура рабочей жидкости (до 150 °C).
- 1.3. При проведении работ по монтажу (демонтажу) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - производить подключение к ЭМР, переключение режимов или замену электрорадиоэлементов при включенном питании ЭМР;
 - производить демонтаж ЭМР из трубопровода до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;
 - использовать неисправные электрорадиоприборы и электроинструменты либо без подключения их корпусов к магистрали защитного заземления.
- 1.4. Перед проведением работ необходимо убедиться с помощью измерительного прибора, что в месте монтажа на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

- 2.1. Транспортировка ЭМР к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре.
- 2.2. После транспортировки ЭМР к месту установки при отрицательной температуре и внесения его в помещение с положительной температурой во избежание конденсации влаги необходимо выдержать ЭМР в упаковке не менее 3-х часов.
- 2.3. При распаковке ЭМР проверить его комплектность в соответствии с прилагаемым паспортом.

3. МОНТАЖ

3.1. Общие требования

Для монтажа ЭМР на объекте необходимо наличие свободного участка на трубопроводе для установки ППР и прямолинейных участков трубопровода необходимой длины до и после ППР, а также места для размещения вычислителя.

Массогабаритные характеристики ЭМР приведены в Приложении А части I руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Не допускается размещение ЭМР в условиях, не соответствующих указанным в руководстве по эксплуатации.

3.2. Монтаж расходомера в трубопровод

3.2.1. Место установки ЭМР должно выбираться из следующих условий:

- ЭМР допускается монтировать в горизонтальный, вертикальный или наклонный трубопровод; наличие грязевиков или специальных фильтров не обязательно;
- в месте установки в трубопроводе не должен скапливаться воздух – ЭМР не должен располагаться в самой высокой точке трубопровода, а также в трубопроводе с открытым концом; наиболее подходящее место для монтажа (при наличии) – нижний либо восходящий участок трубопровода (рис.1);
- давление жидкости в трубопроводе должно исключать газообразование;
- ЭМР лучше располагать в той части трубопровода, где пульсация и завихрения жидкости минимальные;

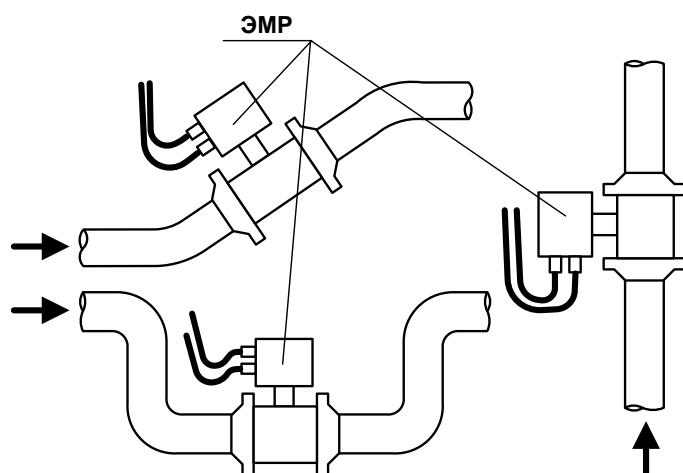


Рис.1. Рекомендуемые места установки ЭМР.

- до и после места установки ЭМР должны быть прямолинейные участки трубопровода с диаметром условного прохода (D_y), равным D_y расходомера, и длиной, не менее указанной в табл.1. На этих участках не должно быть никаких устройств или элементов, вызывающих изменение структуры потока жидкости;
- при работе ЭМР внутренний канал ППР должен быть полностью заполнен жидкостью;
- при монтаже в горизонтальный или наклонный трубопровод ось стойки блока измерения (БИ) должна располагаться в вертикальной плоскости, проходящий через ось трубопровода; допускается отклонение на угол не более $\pm 30^\circ$;
- напряженность внешнего магнитного поля промышленной частоты не должна превышать 400 А/м.

Таблица 1. Длины прямолинейных участков

Погрешность	Нереверсивный поток		Реверсивный поток	
	до ЭМР	после ЭМР	до ЭМР	после ЭМР
$\pm 0,5\% / \pm 1,0\%$	$3 \cdot D_y$	$1 \cdot D_y$	$3 \cdot D_y$	$3 \cdot D_y$
$\pm 0,15\%$	$5 \cdot D_y$	$3 \cdot D_y$	$5 \cdot D_y$	$5 \cdot D_y$

ПРИМЕЧАНИЕ. Исполнение ЭКСПЕРТ-91xMx с метрологической погрешностью $\pm 0,15\%$, необходимо монтировать только с применением присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» соответствующего типоразмера.

3.2.2. Для монтажа расходомера в металлический трубопровод может использоваться сборно-сварная конструкция, изготавливаемая из набора поставляемых элементов присоединительной арматуры, либо для исполнений ЭКСПЕРТ-91xMx (под присоединение типа «сэндвич») – комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» в сборе соответствующего типоразмера. Присоединительная арматура «ВЗЛЕТ КПА» соответствует требованиям ГОСТ 33259 и ГОСТ 17380 (сертификат соответствия №РОСС RU.АЖ26.Н01007).

Для монтажа расходомера в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод может использоваться присоединительная арматура, поставляемая по заказу.

3.2.3. Набор элементов присоединительной арматуры для монтажа в металлический трубопровод.

3.2.3.1. В состав элементов присоединительной арматуры для сборно-сварной конструкции входят:

- плоские приварные фланцы по ГОСТ 33259 с доработками;
- габаритный имитатор ППР соответствующего типоразмера и исполнения (фланцеванного или под присоединение типа «сэндвич»);
- прокладки;
- крепеж.

Габаритно-установочные размеры и D_y имитатора соответствуют размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры. Имитатор используется вместо ЭМР при проведении монтажно-сварочных работ, а также при отправке расходомера на периодическую поверку или в ремонт.

Кроме того, в состав комплекта могут быть включены прямолинейные отрезки трубы соответствующей длины с D_y равным D_y расходомера, а также концентрические переходы по ГОСТ 17378 исполнения 2 для обеспечения перехода от большего $D_{y1}(D_{y2})$ трубопровода к меньшему D_y ЭМР. Соотношение $D_y/D_{y1}(D_{y2})$ – по заказу.

Вид сборно-сварных конструкций из углеродистой стали в сборе из полного набора элементов, справочные линейные размеры, а также вид доработок фланцев приведены в Приложении А.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается уменьшение длины поставляемых прямолинейных отрезков труб при выполнении требований по длинам прямолинейных участков, приведенным в табл.1.

Элементы поставляются в согласованной с заказчиком комплектации. При необходимости может быть поставлен комплект конструкторской документации на арматуру.

3.2.3.2. Сварка элементов сборно-сварной конструкции, а также сварка ее элементов с трубопроводом в месте установки ППР должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 16037 «Соединения сварные стальных трубопроводов». При этом должна обеспечиваться **сопосность** всей конструкции и **плоскопараллельность** фланцев, между которыми устанавливается ППР.

3.2.3.3. При изготовлении сборно-сварной конструкции необходимо соблюдать следующий порядок и правила проведения работ:

- приварить фланцы к прямолинейным отрезкам трубы (к трубопроводу) таким образом, чтобы ось прямолинейного отрезка (трубопровода) была перпендикулярна плоскости фланца, прилегающей к ППР (рис.2);
- если необходимо использование переходов, к другим концам прямолинейных отрезков трубы приварить переходы (рис.3);

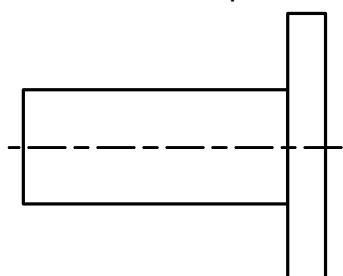


Рис.2

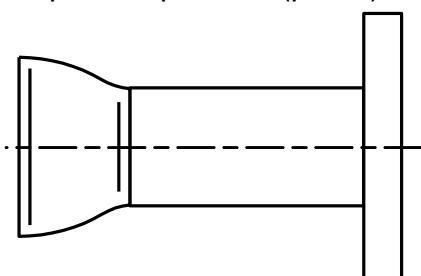


Рис.3


ВНИМАНИЕ! При сварке не допускать образования внутри канала наплыков и ступенек; после сварки необходимо убрать изнутри образовавшийся грат и окалину.

в) с помощью болтов (шпилек) вся конструкция собирается в единое целое (Приложение А). Для обеспечения соосности двух сварных узлов конструкции, плоскопараллельности фланцев, прилегающих к ППР, а также во избежание повреждения ЭМР в процессе сварки полученной конструкции с трубопроводом вместо ППР обязательно должен использоваться его имитатор. При сборке конструкции между имитатором и прилегающими фланцами необходимо установить монтажные прокладки, поставляемые с комплектом элементов арматуры, использовать все болты (шпильки) для сборки узла, а затяжку гаек выполнить в соответствии с п.3.2.8.4 настоящей инструкции.

В процессе сборки необходимо обратить внимание, чтобы отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности прилегающих к ППР фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, оказались на одной линии, параллельной оси конструкции, в положении, удобном для последующего подключения проводников.

3.2.4. Присоединительная арматура «ВЗЛЕТ КПА» для монтажа в металлический трубопровод.

3.2.4.1. Комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» состоит из двух участков (подводящего и отводящего) и габаритного имитатора ППР под присоединение типа «сэндвич», собранных в единую конструкцию (рис.4). Кроме того, в комплект входит шунтирующая шина со скобами, предназначенная для защиты расходомера от протекающих по трубопроводу токов.

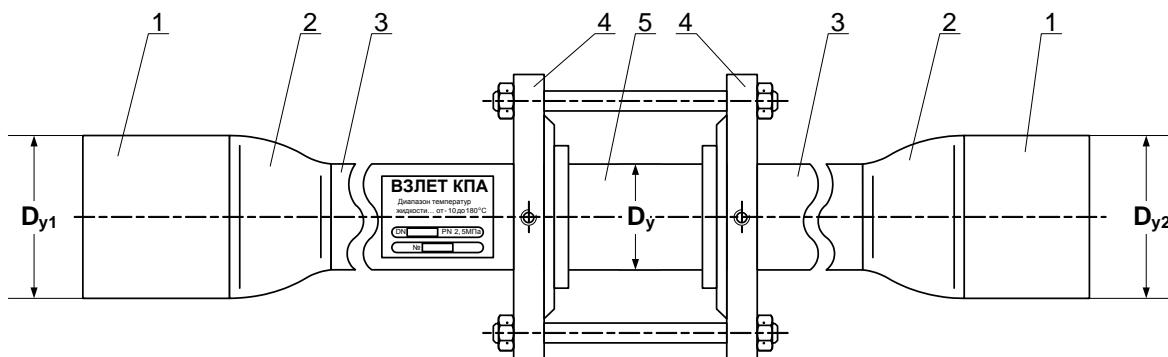

1 – монтажный патрубок; 2 – концентрический переход; 3 – прямолинейный отрезок трубы; 4 – прилегающий фланец; 5 – имитатор ППР.

Рис.4. Комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА».

Подводящий (отводящий) участок представляет собой сварную конструкцию, состоящую из:

- плоского приварного фланца по ГОСТ 33259, прилегающего к расходомеру (имитатору);
- прямолинейного отрезка трубы длиной $3 \cdot D_y$ с D_y , равным D_y расходомера;

- концентрического перехода по ГОСТ 17378 исполнения 2 для обеспечения перехода от большего D_{y1} подводящего (D_{y2} отводящего) трубопровода к меньшему D_y расходомера; соотношение $D_y/D_{y1}(D_{y2})$ – по заказу;
- монтажного патрубка $D_{y1}(D_{y2})$ – для сварки с подводящим (отводящим) трубопроводом.

Габаритно-установочные размеры и D_y имитатора соответствуют размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры.

3.2.4.2. При изготовлении подводящего и отводящего участков арматуры «ВЗЛЕТ КПА»:

- путем предварительной обработки обеспечивается соответствие сопрягаемых внутренних диаметров отрезков труб и переходов;
- для обеспечения соосности перед сваркой торцевые кромки свариваемых деталей обрабатываются в «замок»;
- для исключения образования ступеньки сварка фланцев с прямолинейными участками производится заподлицо с последующей механической обработкой внутреннего сварного шва для устранения наплыпов;
- обеспечивается перпендикулярность фланца, прилегающего к ППР, оси приваренного прямолинейного отрезка трубы, а также плоскопараллельность прилегающих фланцев между собой;
- обеспечивается отсутствие наплыпов и грата на внутренних поверхностях стыков сваренных деталей.

3.2.4.3. Сборка комплекта выполняется предприятием-изготовителем с использованием монтажных прокладок. После сборки готовый комплект подвергается проверке на герметичность испытательным давлением 3,2 МПа.

Каждый комплект имеет собственный заводской номер и сопровождается этикеткой с указанием технических данных, свидетельства о приемке ОТК и отметки о продаже. Монтаж комплекта в трубопровод должен осуществляться в соответствии с документом «Комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА». Инструкция по монтажу» В21.07-00.00 ИМ.

Использование комплекта присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» обеспечивает качество и удобство монтажных работ, а, кроме того, позволяет избежать повреждения при монтаже и эксплуатации расходомера.

Значения D_y имитатора, D_{y1} подводящего и D_{y2} отводящего трубопровода указываются в карте заказа на «ВЗЛЕТ КПА».

3.2.5. Набор элементов присоединительной арматуры для монтажа в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод.

3.2.5.1. В состав элементов присоединительной арматуры для сборной конструкции входят:

- два прямолинейных патрубка соответствующей длины с D_y , равным D_y расходомера. К одному концу патрубка приварен плоский фланец по ГОСТ 33259 с доработками. На другом (свободном) конце нарезана трубная цилиндрическая наружная резьба;
- габаритный имитатор ППР соответствующего типоразмера и исполнения (под присоединение типа «сэндвич»);
- прокладки;
- крепеж.

3.2.5.2. Габаритно-установочные размеры и D_y имитатора соответствуют размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры.

Вид сборной конструкции, справочные линейные размеры, а также вид доработок фланцев приведены в Приложении Б.

3.2.5.3. При сборке элементов присоединительной арматуры должны соблюдаться следующий порядок и правила проведения работ:

- а) уложить монтажные прокладки, поставляемые с комплектом арматуры, во фланцы патрубков;
- б) поместить имитатор между фланцами патрубков и с помощью шпилек собрать всю конструкцию в единое целое. При сборке узла использовать все шпильки, а затяжку гаек выполнить в соответствии с п.3.2.8.4 настоящей инструкции.

В процессе сборки необходимо обратить внимание, чтобы отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности прилегающих к ППР фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, оказались на одной линии, параллельной оси конструкции.

3.2.6. Монтаж присоединительной арматуры в металлический трубопровод

3.2.6.1. Перед началом работ на трубопроводе в месте установки комплекта арматуры (сборно-сварной конструкции или комплекта «ВЗЛЕТ КПА») участки труб, которые могут отклониться от нормального осевого положения после разрезания трубопровода, следует закрепить хомутами к неподвижным опорам. Трубопровод, освобожденный от жидкости, разрезать и вварить комплект арматуры с имитатором при соблюдении следующих условий:

- более длинный прямолинейный участок должен оказаться первым по направлению потока жидкости;
- резьбовые отверстия М5 на цилиндрической поверхности фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, должны находиться в положении, удобном для последующего подключения проводников.

3.2.6.2. При сварке арматуры с трубопроводом следует обеспечить защиту внутренних полостей арматуры и трубопровода от попадания сварного грата и окалины.

После сварки для снятия механических напряжений выполнить термообработку сварных швов в соответствии с РТМ-1с-2000 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- 3.2.6.3. После окончания работ включить трубопровод с ослабленными креплениями к опорам в работу, чтобы проверить герметичность сварных швов и стыков в соответствии с нормами для данного типа трубопровода. Некачественные швы переварить, при необходимости заменить прокладки.

Перед заменой имитатора на расходомер промыть систему.

Арматура после сварки не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиба, сжатия, растяжения, кручения из-за перекоса, несоосности или неравномерности затяжки крепежа). Во избежание этого, после монтажа необходимо сохранить опоры на подводящем и отводящем трубопроводах, а крепления к опорам затянуть.

- 3.2.7. Монтаж присоединительной арматуры в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод.

- 3.2.7.1. Перед началом работ трубопровод, освобожденный от жидкости, разрезать в месте монтажа расходомера. Сборную конструкцию следует закрепить хомутами к неподвижным опорам в районе разрезки трубопровода с соблюдением следующего условия: резьбовые отверстия M5 на цилиндрической поверхности фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, должны находиться в положении, удобном для последующего подключения проводников.

- 3.2.7.2. Присоединить концы трубопровода к сборной конструкции при помощи фитингов соответствующего типоразмера, установленных на пластиковых (металлопластиковых) трубопроводах.

При необходимости перехода на трубу другого диаметра допускается использовать в качестве конфузоров / диффузоров переходную муфту по ГОСТ 8957.

- 3.2.7.3. После окончания работ включить трубопровод в работу, чтобы проверить герметичность стыков и соединений в соответствии с нормами для данного типа трубопровода.

Перед заменой имитатора на расходомер промыть систему.

- 3.2.8. Монтаж расходомера в металлический трубопровод.

- 3.2.8.1. Установить расходомер таким образом, чтобы ось стойки блока измерения располагалась в вертикальной плоскости с отклонением не более $\pm 30^\circ$, а стрелка на ППР совпадала с направлением потока жидкости.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Перед монтажом расходомера в трубопровод с футеровки ППР должны быть сняты защитные кольца, если контролируемая жидкость агрессивна по отношению к материалу защитных колец.
 2. Расходомер для измерения параметров реверсивного потока может устанавливаться произвольно по отношению к направлению потока в трубопроводе.
- 3.2.8.2. Центровка расходомеров исполнений ЭКСПЕРТ-91×Мх (нефланцеванных с защитными кольцами) относительно ответных фланцев трубопровода получается автоматически за счет соответствия внешнего диаметра защитных колец диаметру проточек фланцев.
- При установке ЭМР необходимо уложить в ответные фланцы новые прокладки, входящие в комплект поставки расходомера.
- Для раздвижки фланцев трубопровода при установке или извлечении ЭМР (имитатора) рекомендуется использовать поставляемое по заказу специальное раздвижное устройство (комплект В21.05-22.00).
- 3.2.8.3. При установке в трубопровод расходомеров исполнений ЭКСПЕРТ-92×Мх (фланцеванных расходомеров) болты в прилегающие фланцы ППР и трубопровода должны заводиться со стороны фланцев трубопровода. При этом длина болтов должна быть такова, чтобы расстояние от торца болта до конструкции расходомера было не менее 3 мм.
- Соосность трубопровода и внутреннего канала ППР обеспечивается при соосности фланцев ППР с ответными фланцами трубопровода.
- Герметичность стыков между фланцами расходомера и прилегающими фланцами трубопровода при замене имитатора на расходомер обеспечивается при необходимости с помощью дополнительных прокладок из комплекта поставки расходомера.
- ВНИМАНИЕ!** При установке расходомера необходимо обеспечить соосность прокладок с внутренним каналом ППР, т.е. не должно быть даже частичного перекрытия прокладкой внутреннего канала ППР. Для обеспечения соосности прокладок при установке расходомера рекомендуется фиксировать их с помощью клея.
- Установка расходомера в трубопровод должна производиться после проведения всех сварочных, строительных и прочих работ.
- 3.2.8.4. Затяжка гаек при установке ЭМР (имитатора) в трубопровод должна производиться в очередности, обозначенной на рис.5, динамометрическим ключом с крутящим моментом не более, указанного в табл.2.
- В случае превышения усилия затяжки возможно повреждение ППР, вызывающее протечку жидкости во внутреннюю полость ЭМР.***

Во избежание образования перекосов и несоосности рекомендуется затяжку гаек производить за несколько проходов, постепенно увеличивая усилие затяжки до указанного в табл.2, и контролируя при этом соосность прилегающих фланцев.

Таблица 2

Dy, мм	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
Mк, Н·м	15	15	15	20	25	35	35	40	50	60	80	100	120

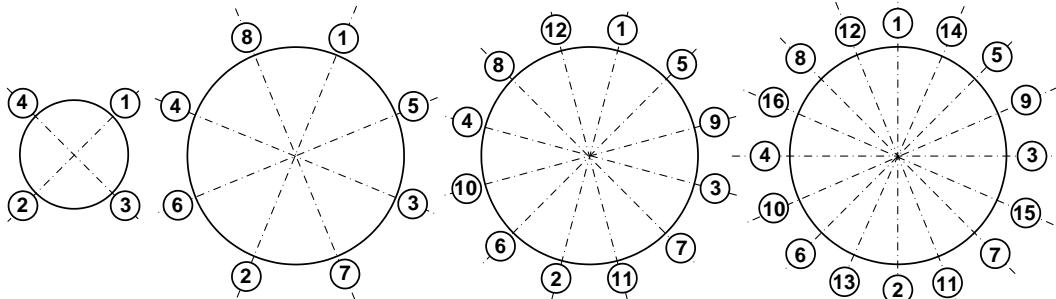


Рис.5. Очередность затяжки гаек на фланцах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать ЭМР, установленный в трубопровод, вокруг оси трубопровода.

3.2.9. Монтаж расходомера в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод производится так же, как расходомера конструктива под присоединение типа «сэндвич» в металлический трубопровод.

ВНИМАНИЕ! При монтаже в пластиковые (металлопластиковые) трубопроводы должны выполняться рекомендации производителей труб.

ВНИМАНИЕ! При невыполнении требований, изложенных в п.п.3.2.3-3.2.9, изготовитель не несет гарантийных обязательств.

3.2.10. Монтаж вычислителя

3.2.10.1. Место установки выбирается из условия удобства работы с вычислителем. Монтаж возможен на DIN-рейку на вертикальной или горизонтальной поверхности. Установочные размеры указаны в Приложении А части I РЭ.

При выборе места размещения вычислителя необходимо учитывать длину кабелей связи расходомера и вычислителя.

3.2.10.2. Не допускается размещение вычислителя:

- в помещении, где температура окружающего воздуха может выходить за пределы 5...50 °C, а влажность может быть выше 80 % при температуре ниже 35 °C;
- вблизи источников тепла, например, горячих трубопроводов.

Освещение вычислителя необязательно, его дисплей имеет собственную подсветку.

3.3. Электромонтаж расходомера и вычислителя

3.3.1. После установки ЭМР в трубопровод произвести подключение к расходомеру и вычислителю кабелей питания и связи. Кабели пропускаются через соответствующие гермовводы и подключаются к контактным колодкам. Схемы входов и выходов приведены в Приложении В части I РЭ. Кабели связи со стороны вычислителя пропускаются через гермовводы вычислителя. К ним подпаиваются ответные части разъемов, которые затем подключаются к соответствующим разъемам сервисных модулей.

Подводка напряжения питания ЭМР должна быть выполнена с учетом условий эксплуатации расходомера. В качестве кабеля питания расходомера напряжением =24 В может использоваться любой двухжильный кабель круглого сечения с сечением жил не менее 0,5 мм². Длина кабеля питания одного ЭМР – до 500 м. От одного источника вторичного питания питается расходомер и вычислитель.

В качестве линии связи для универсальных выходов и выхода последовательного интерфейса может использоваться любой двух/четырехжильный кабель круглого сечения с сечением жил не менее 0,35 мм² и длиной – до 300 м. Для одновременного подключения обоих универсальных выходов расходомера может использоваться 4-х жильный кабель.

Параметры кабеля токового выхода вычислителя определяются с учетом нагрузочной способности выхода и параметров приемника токового сигнала.

Используемые кабели питания и связи должны соответствовать условиям эксплуатации расходомера.

3.3.2. Перед подключением концы кабелей зачищаются от изоляции на длину 5 мм и облуживаются в соответствии с ГОСТ 23587. К кабелю питания с учетом полярности подключается ответная (кабельная) часть разъема, входящая в комплект поставки, которая затем соединяется с вилкой на плате модуля обработки или на соответствующем модуле вычислителя. Кабели универсальных выходов и управляющего входа подключаются непосредственно к клеммным соединителям на плате.

Кабель питания расходомера пропускается через нижний люверс, кабель связи – через верхний люверс.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения степени защиты расходомера IP65 электромонтаж должен выполняться с соблюдение следующих требований:

- при монтаже расходомера в наклонный или вертикальный трубопровод устанавливать измерительный блок гермовводами вниз (рис.1);
- в качестве кабелей питания и связи использовать кабели круглого сечения, например, типа МКВЭВ или КММ с наружным диаметром от 6,0 до 9,5 мм;

- уплотнители корпуса блока измерения должны быть чистыми, не поврежденными, уложены в соответствующие пазы без образования волн и петель;
- в незадействованные гермоводы должны быть установлены заглушки;
- после окончания электромонтажа винты крышки БИ и гайки гермоводов надежно затянуть.

При использовании кабелей плоского сечения, например, типа ШВВП для исключения возможности попадания влаги внутрь блока измерения через гермоводы необходимо подключить кабели с образованием ниспадающей U-образной петли в вертикальной плоскости (рис.6).

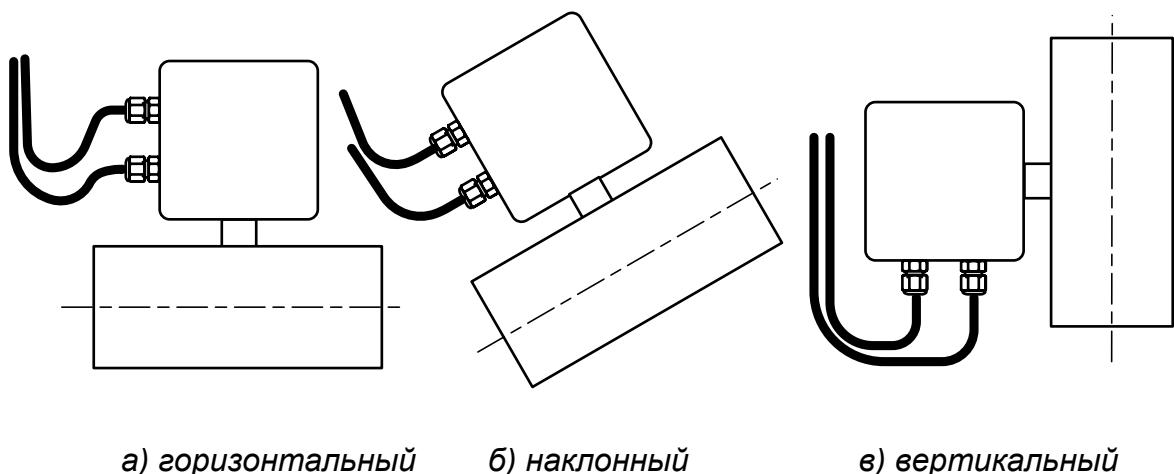


Рис.6. Положение кабелей на входе в гермоводы при монтаже ЭМР в трубопровод.

3.3.3. Кабели связи и сетевой кабель по возможности крепятся к стене. Для защиты от механических повреждений рекомендуется размещать их в металлической трубе или металлорукаве. Допускается в одной трубе (металлорукаве) размещать кабель связи и кабель питания.

Для фиксации на блоке измерения расходомера металлорукавов кабелей питания и связи можно использовать держатель (Приложение Б),

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ крепить кабели к трубопроводу с теплоносителем.

3.3.4. Для обеспечения электрического контакта участки трубопровода, разрезанного в месте установки ЭМР, необходимо соединить проводниками сечением не менее 4 мм^2 через клемму на БИ. При наличии на трубопроводе катодной защиты сечение проводников должно соответствовать величине тока катодной защиты.

Для подключения перемычек используются отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности прилегающих фланцев.

3.3.5. Необходимость защитного заземления прибора определяется в соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в зависимости от напряжения питания и условий размещения прибора.

Защитное заземление, а также заземляющее устройство должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Во избежание отказа прибора не допускается в качестве защитного заземления использовать систему заземления молниезащиты.

В соответствии с ПУЭ заземляющий проводник, соединяющий прибор с заземляющим устройством и выполняемый медным проводом с механической защитой, должен иметь сечение не менее 2,5 мм^2 , без механической защиты – не менее 4 мм^2 .

Подключается заземляющий проводник к винту крепления блока измерения, к которому присоединены проводники для подключения к фланцам трубопровода.

ВНИМАНИЕ! При наличии катодной защиты трубопровода заземление расходомера не допускается.

4. ДЕМОНТАЖ

- 4.1. Демонтаж расходомера для отправки на периодическую поверку либо ремонт производится в нижеуказанном порядке:
 - выключить питание расходомера; отключить сетевой и сигнальные кабели от расходомера;
 - отсоединить от фланцев трубопровода соединительные проводники;
 - перекрыть движение жидкости в месте установки ППР, убедиться в полном снятии давления в трубопроводе и слить жидкость;
 - демонтировать ППР;
 - на ППР, футерованный фторопластом без защитных колец, сразу после демонтажа из трубопровода установить защитные кольца или прижимные пластины со стяжкой шпилькой (болтом);**
 - вместо ППР в трубопровод установить имитатор.
- 4.2. После установки имитатора проверить герметичность стыков. При необходимости заменить прокладки. При отсутствии протечки возможно включение трубопровода в работу.
- 4.3. Перед упаковкой очистить внутренний канал ППР от отложений и остатков жидкости.
- 4.4. Отключить сетевой и сигнальные кабели от вычислителя и снять его с DIN-рейки.


5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 5.1. При вводе расходомера в эксплуатацию должно быть проверено:
 - соответствие направления стрелки на корпусе расходомера направлению потока жидкости в трубопроводе;
 - соответствие длин прямолинейных участков на входе и выходе ЭМР с учетом реверсивности потока;
 - правильность подключения расходомера и взаимодействующего оборудования в соответствии с выбранной схемой;
 - правильность заданных режимов работы выходов расходомера;
 - соответствие напряжения питания требуемым техническим характеристикам.
- 5.2. Расходомер при первом включении или после длительного перерыва в работе готов к эксплуатации после:
 - полного прекращения динамических гидравлических процессов в трубопроводе, связанных с изменением скорости и расхода жидкости (при опорожнении или заполнении трубопровода, регулировке расхода и т.п.);
 - 30-минутной промывки ППР потоком жидкости;
 - 30-минутного прогрева расходомера.
- 5.3. Для исключения возможности корректировки сервисных параметров после ввода прибора в эксплуатацию могут быть опломбированы контактные пары разрешения изменения данных параметров на плате модуля коммутации БИ и на субблоке вычислителя.

Для защиты от несанкционированного доступа при эксплуатации могут быть опломбированы два крепежных винта крышки корпуса блока измерения и вычислителя.

При наличии байпаса необходимо опломбировать его задвижки в закрытом положении.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкции из углеродистой стали для установки расходомеров в трубопровод

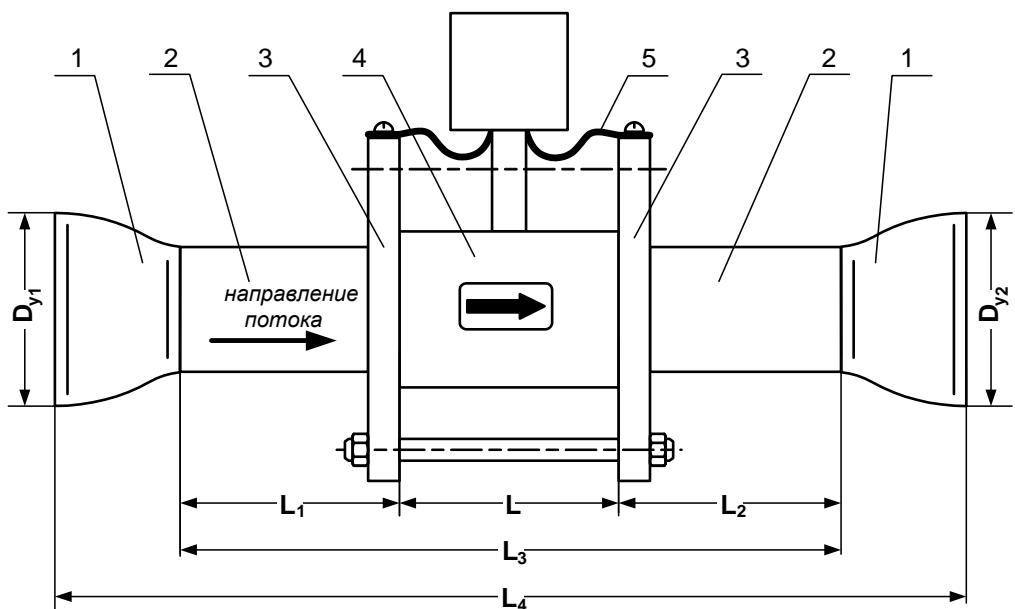

1 – конусный переход; 2 – прямолинейный отрезок трубы; 3 – прилегающий фланец; 4 – ЭМР (габаритный имитатор ППР); 5 –электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.1. Сборно-сварная конструкция для монтажа в трубопровод расходомеров исполнений ЭКСПЕРТ-912М× (футеровка фторопластом) с защитными кольцами (под присоединение типа «сэндвич»).

Таблица А.1. Размеры сборно-сварной конструкции для ЭМР исполнений ЭКСПЕРТ-912М× с защитными кольцами [мм]

D _y	D _{y1} , D _{y2}	L*	L ₁ *	L ₂ *	L ₃ *	L ₄ *	Прим.
10	20	93	78	78	249	307	
	25					367	**
	32					337	
	40					367	**
	50					397	**
	65					447	**
15	20	93	103	78	274	332	
	25					392	**
	32					362	
	40					392	**
	50					422	**
	65					472	**
20	25	114	127	87	328	385	
	32					385	
	40					385	
	50					415	
	65					555	**
	80					565	**

Продолжение таблицы А.1

D _y	D _{y1} , D _{y2}	L*	L ₁ *	L ₂ *	L ₃ *	L ₄ *	Прим.
25	32	114	152	102	368	425	
	40					425	
	50					455	
	65					595	**
	80					605	**
	100					615	**
	40					490	
32	50	124	187	122	433	520	
	65					540	
	80					670	**
	100					680	**
	50					675	
40	65	134	232	152	518	725	
	80					735	
	100					865	**
	125					905	**
	150					855	**
	65					767	
50	80	154	288	188	630	777	
	100					787	
	125					827	
	150					777	
	80					918	
65	100	175	363	233	771	928	
	125					968	
	150					918	
	200					958	
	100					1048	
80	125	175	438	278	891	1088	
	150					1148	
	200					1078	
	250					1328	**
	300					1328	**
	350					1588	**
	125					1288	
100	150	216	538	338	1092	1348	
	200					1278	
	250					1368	
	300					1368	
	350					1788	**
	400					1788	**
	200					1797	
150	250	236	794	494	1524	1877	
	300					1797	
	350					1957	
	400					1957	
	500					2557	**

* - справочные размеры без учета технологических допусков

** - переход изготавливается из двух концентрических переходов по ГОСТ 17378 исполнения 1.

При монтаже ЭМР используются плоские приварные фланцы по ГОСТ 33259 на давление 2,5 МПа:

- для $D_y 10, D_y 15, D_y 20$ – фланцы исполнения В (с соединительным выступом) с последующей доработкой до исполнения F (рис.А.2);
- для $D_y 25-D_y 150$ – фланцы исполнения F (с впадиной).

Дополнительно, до выполнения сварочных работ производится доработка фланцев, которая заключается в выполнении резьбового отверстия M5 на цилиндрической поверхности фланца для фиксации электрического проводника (рис.А.2).

D_y , мм	D_6 , мм	h_2 , мм	db , мм	Заготовка
10	35 H12	$2,5 \pm 0,2$	26	Фланец 20-25-01-1-В-Ст25 по ГОСТ 33259
15	40 H12	$2,5 \pm 0,2$	26	Фланец 20-25-01-1-В-Ст25 по ГОСТ 33259
20	51 H12	$2,5 \pm 0,2$	33	Фланец 20-25-01-1-В-Ст25 по ГОСТ 33259


1 – доработка до исполнения F;

2 – резьбовое отверстие M5 (доработка).


Рис.А.2. Доработка фланцев по ГОСТ 33259 исполнения В для установки ЭМР $D_y 10 \dots D_y 20$.

Для сварки фланцев под ЭМР $D_y 10, D_y 15, D_y 20$, указанных на рис.А.2, с трубопроводом должны использоваться переходные патрубки (рис.А.3) с длиной не менее длины прямолинейного участка (см. табл.1).

После сварки фланца с патрубком проводится обработка поверхности, прилегающей к расходомеру (со снятием усиления сварного шва), в соответствии с рис.А.4. Сварка патрубков с трубопроводом выполняется встык.

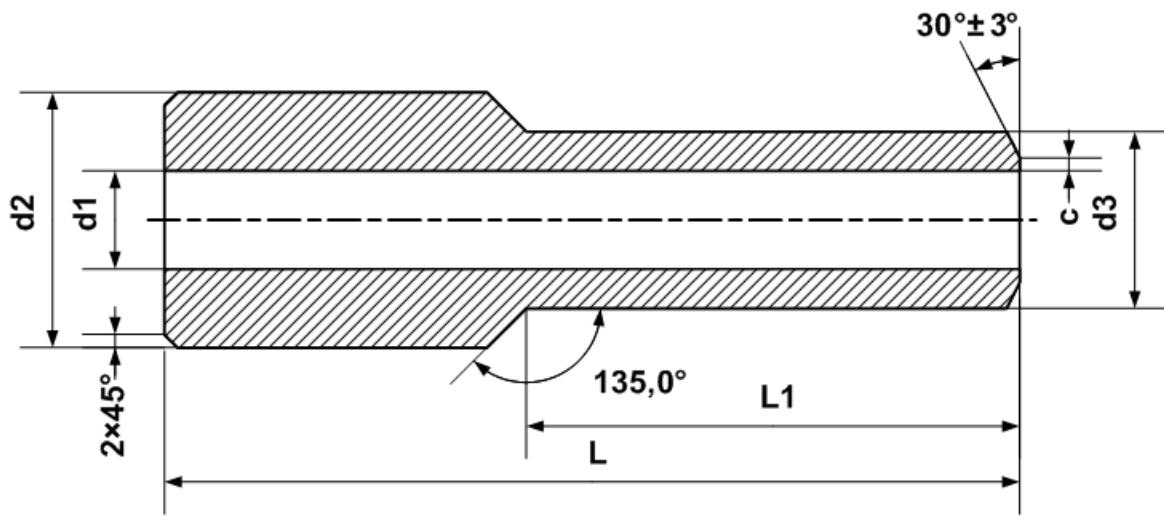

a) D_y10, D_y15

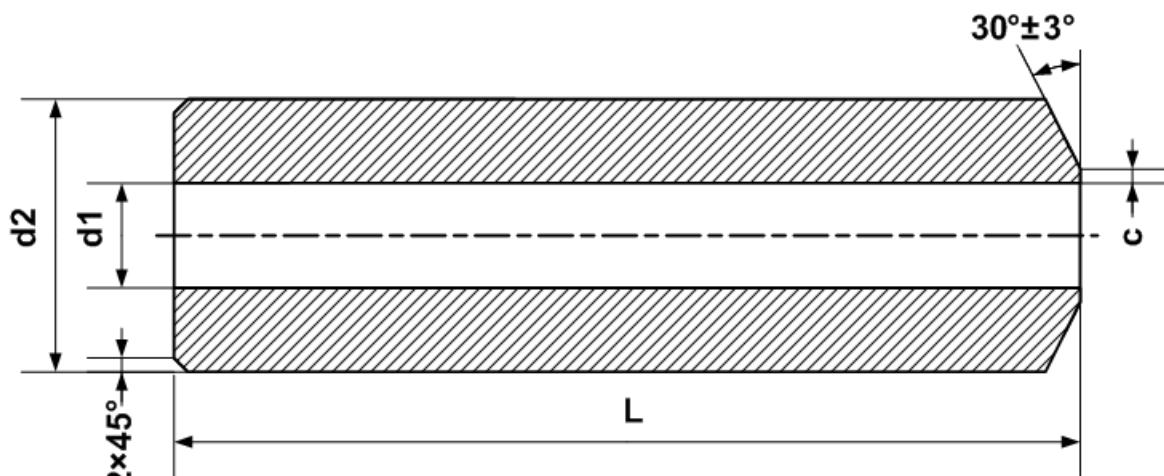

б) D_y20

D_y , мм	d_1 , мм	d_2 , мм	d_3 , мм	c , мм	L , мм	L_1 , мм
10	11,6	26	17	$0,5^{+0,5}$	75	40
15	15	26	21		75	40
20	20	32	-		100	65
				$1 \pm 0,5$	84	-
					124	

Рис.А.3. Вид и размеры переходных патрубков D_y10, D_y15, D_y20 .


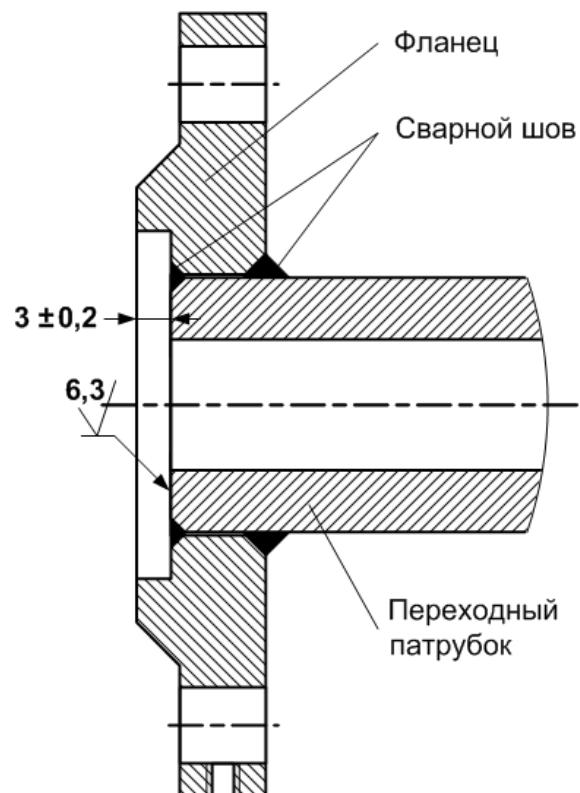


Рис.А.4. Вид сварки фланцев D_y10, D_y15, D_y20 с переходным патрубком.

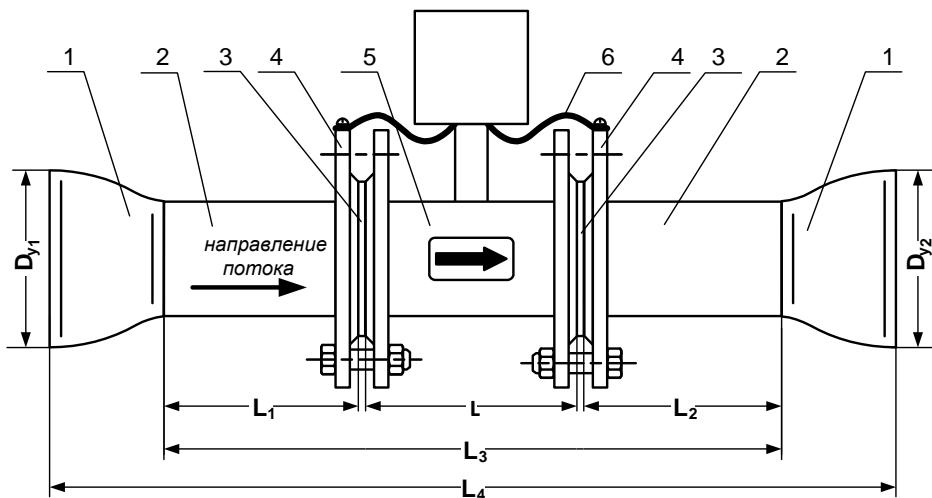

1 – концентрический переход; 2 – прямолинейный отрезок трубы; 3 –прокладки; 4 – прилегающий фланец; 5 – фланцеванный ГПР (габаритный имитатор ГПР); 6 – электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.5. Сборно-сварная конструкция для монтажа в трубопровод расходомеров исполнений ЭКСПЕРТ-922Мх (футеровка фторопластом) с защитными кольцами (фланцевых).

Таблица А.2. Размеры сборно-сварной конструкции для ЭМР исполнений ЭКСПЕРТ-922Мх с защитными кольцами [мм]

D _y	D _{y1} , D _{y2}	L*	L ₁ *	L ₂ *	L ₃ *	L ₄ *	Прим.
20	25	158	124	84	366	422	
	32					422	
	40					422	
	50					452	
	65					592	**
	80					602	**
25	32	158	149	99	406	462	
	40					462	
	50					492	
	65					632	**
	80					642	**
	100					652	**
32	40	202	184	119	505	561	
	50					591	
	65					611	
	80					741	**
	100					751	**
40	50	202	229	149	580	696	
	65					716	
	80					726	
	100					856	**
	125					896	**
	150					846	**


Продолжение таблицы А.2

D _y	D _{y1} , D _{y2}	L*	L ₁ *	L ₂ *	L ₃ *	L ₄ *	Прим.
50	65	203	285	185	673	809	
	80					819	
	100					829	
	125					869	
	150					819	
	80					956	
65	100	220	360	230	810	966	
	125					1006	
	150					956	
	200					996	
	100					1096	
80	125	230	435	275	940	1136	
	150					1196	
	200					1126	
	250					1376	**
	300					1376	**
	350					1636	**
	125					1318	
100	150	251	535	335	1121	1378	
	200					1308	
	250					1398	
	300					1398	
	350					1818	**
	400					1818	**
	200					1890	
150	250	324	795	495	1614	1970	
	300					1890	
	350					2050	
	400					2050	
	500					2650	**
	250					2426	
200	300	362	1050	650	2062	2426	
	350					2506	
	400					2506	
	500					3106	**
	350					3488	
300	400	514	1565	965	3044	3488	
	500					4088	**

* - справочные размеры без учета технологических допусков

** - переход изготавливается из двух концентрических переходов по ГОСТ 17378 исполнения 2.

Плоские приварные фланцы по ГОСТ 33259 на давление 2,5 МПа исполнения В (с соединительным выступом), поставляемые в составе комплекта присоединительной арматуры, подвергаются доработке, заключающейся в выполнении резьбового отверстия M5 для фиксации электрического проводника на цилиндрической поверхности фланца (см. рис.А.2).

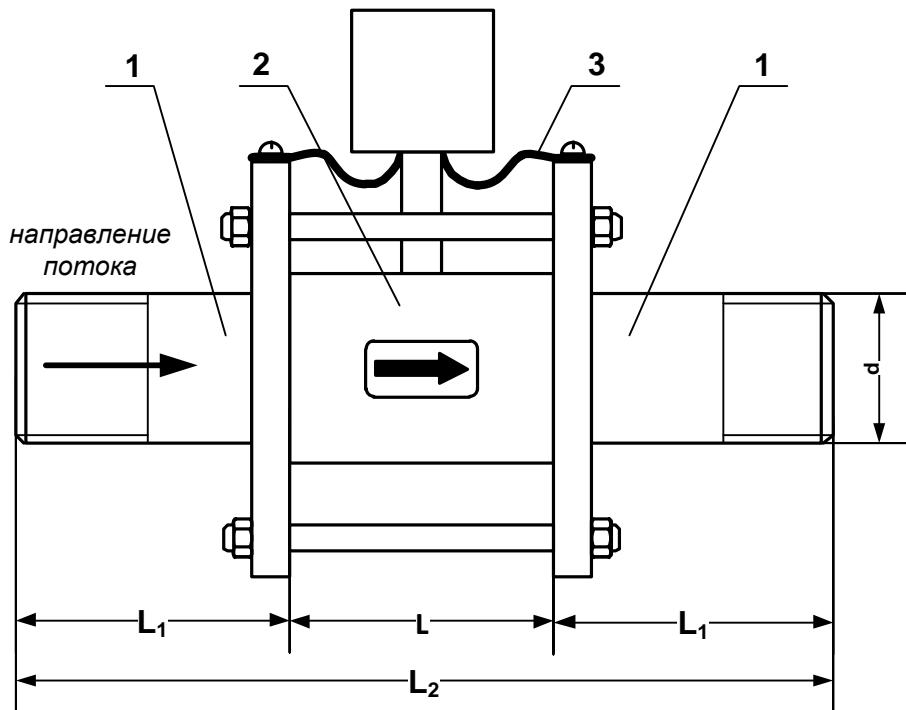

- 1 – патрубок с фланцем;
 2 – ЭМР (габаритный имитатор ППР);
 3 – электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.6. Сборная конструкция для монтажа в пластиковый (металло-пластиковый) трубопровод расходомеров исполнений ЭКС-ПЕРТ-912 с защитными кольцами (под присоединение типа «сэндвич»).

Таблица А.3. Размеры сборной конструкции для ЭМР исполнений ЭКС-ПЕРТ-91× [мм]

D _y	L*	L ₁ *	L ₂ *	d
10	93	77	247	G 3/8 - В
15	93	77	247	G 1/2 - В
20	113	86	285	G 3/4 - В
25	113	102	317	G 1 - В
32	123	122	367	G 1 1/4 - В
40	133	152	437	G 1 1/2 - В
50	153	187	527	G 2 - В
65	174	232	638	G 2 1/2 - В
80	174	277	728	G 3 - В
100	215	337	889	G 4 - В

С патрубками используются фланцы по ГОСТ 33259 на давление 2,5 МПа:

- для D_y10, D_y15, D_y20 – фланцы исполнения В (с соединительным выступом);
- для D_y25-D_y80 – фланцы исполнения F (с впадиной).


ПРИМЕЧАНИЕ. Для расходомеров, футерованных полиуретаном, размеры L^* , L_1^* и L_2^* уменьшаются на 8 мм.

Перед сваркой производится доработка фланцев: на цилиндрической поверхности фланца выполняется резьбовое отверстие M5 для фиксации электрических проводников (рис.А.2).

ВНИМАНИЕ! Монтаж футерованных фторопластом расходомеров исполнений ЭКСПЕРТ-912М \times в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод, а также расходомеров, футерованных полиуретаном, без использования сборной конструкции, приведенной на рис.А.6, или расходомеров ЭКСПЕРТ-922М \times без защитных колец не обеспечивает электрический контакт корпуса ЭМР с измеряемой жидкостью. В этом случае изготавитель не гарантирует устойчивую работу расходомера.

ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже расходомеров ЭКСПЕРТ-922М \times с защитными кольцами в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод электрический контакт с измеряемой жидкостью обеспечивается за счет заземляющего элемента. В этом случае не требуется подключение электрических проводников к фланцам трубопровода.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Держатель для крепления металлорукавов кабелей питания и связи

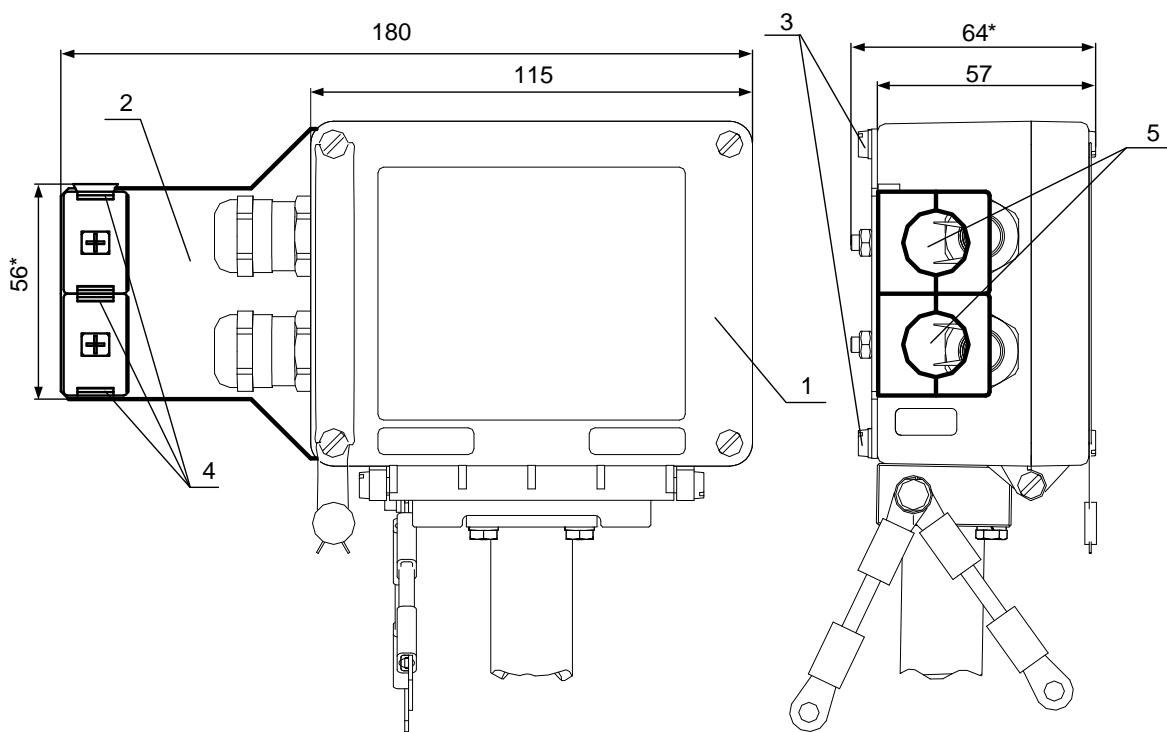

* - справочный размер

- 1 – блок измерения;
- 2 – держатель;
- 3 – винты крепления держателя к блоку измерения расходомера;
- 4 – фиксаторы металлорукавов;
- 5 – отверстия для металлорукавов.

Рис.Б.1. Вид блока измерения с держателем для крепления металлорукавов кабелей питания и связи.

ШКСД.407212.010

im_em.E9xxMx_doc2.3